



DESIG.: VR101	CANTIDAD: 2	IZQ.: 1	DER.: 1	Tipo: Ventana
				Apertura: Banderola
				Local: Alojamiento Aduana - Subestacion Transformadora

NOTA: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR
 NOTB: 1-Provision y colocacion de herrajes nuevos en su totalidad.
 NOTC: 2-Provision y colocacion de nuevos paños mosquiteros.
 NOTD: 3-Recambio de paños vidriados faltantes o rotos.
 NOTE: 4-Recambio o suplementos de chapa en sectores picados o con avance de oxido.
 NOTF: 5-Dos Manos de ANTIOXIDO O CONVERTIDOR. 2 manos de esmalte sintético semimate (color Blanco).

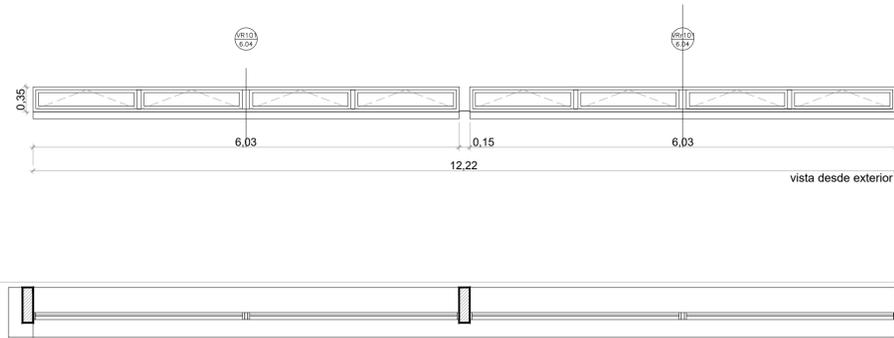


DESIG.: VR102	CANTIDAD: 1	IZQ.: -	DER.: -	Tipo: Ventana
				Apertura: Banderola
				Local: ALQUIAMIENTO ADUANA

NOTA: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR
 NOTB: 1-Provision y colocacion de herrajes nuevos en su totalidad.
 NOTC: 2-Provision y colocacion de nuevos paños mosquiteros.
 NOTD: 3-Recambio de paños vidriados faltantes o rotos.
 NOTE: 4-Recambio o suplementos de chapa en sectores picados o con avance de oxido.
 NOTF: 5-Dos Manos de ANTIOXIDO O CONVERTIDOR. 2 manos de esmalte sintético semimate (color Blanco).

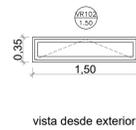

DESIG.: VR103	CANTIDAD: 2	IZQ.: -	DER.: -	Tipo: Ventana
				Apertura: Banderola
				Local: ALOJAMIENTO ADUANA

NOTA: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR
 NOTB: 1-Provision y colocacion de herrajes nuevos en su totalidad.
 NOTC: 2-Provision y colocacion de nuevos paños mosquiteros.
 NOTD: 3-Recambio de paños vidriados faltantes o rotos.
 NOTE: 4-Recambio o suplementos de chapa en sectores picados o con avance de oxido.
 NOTF: 5-Dos Manos de ANTIOXIDO O CONVERTIDOR. 2 manos de esmalte sintético semimate (color Blanco).

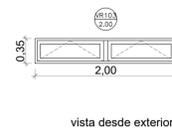



DESIG.: VR104	CANTIDAD: 1	IZQ.: -	DER.: -	Tipo: Ventana de Chapa
				Apertura: Paño fijo inferior-Banderola superior
				Local: Circulacion

NOTA: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR
 NOTB: 1-Provision y colocacion de herrajes nuevos en su totalidad.
 NOTC: 2-Provision y colocacion de nuevos paños mosquiteros.
 NOTD: 3-Recambio de paños vidriados faltantes o rotos.
 NOTE: 4-Recambio o suplementos de chapa en sectores picados o con avance de oxido.
 NOTF: 5-Dos Manos de ANTIOXIDO O CONVERTIDOR. 2 manos de esmalte sintético semimate (color Blanco).




DESIG.: VR105	CANTIDAD: 2	IZQ.: -	DER.: -	Tipo: Ventana
				Apertura: Paño fijo inferior - Banderola Superior
				Local: Descanso Escalera

NOTA: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR
 NOTB: 1-Provision y colocacion de herrajes nuevos en su totalidad.
 NOTC: 2-Provision y colocacion de nuevos paños mosquiteros.
 NOTD: 3-Recambio de paños vidriados faltantes o rotos.
 NOTE: 4-Recambio o suplementos de chapa en sectores picados o con avance de oxido.
 NOTF: 5-Dos Manos de ANTIOXIDO O CONVERTIDOR. 2 manos de esmalte sintético semimate (color Blanco).

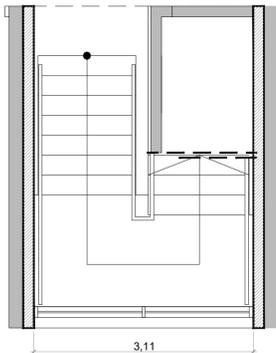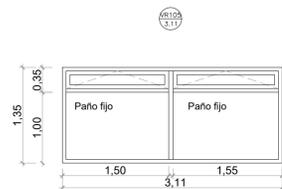


DESIG.: VR106	CANTIDAD: 2	IZQ.: -	DER.: -	Tipo: Puerta de Chapa
				Apertura: Paño fijo inf.- Banderola sup.
				Local: Circulacion

NOTA: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR
 NOTB: 1-Provision y colocacion de herrajes nuevos en su totalidad.
 NOTC: 2-Provision y colocacion de nuevos paños mosquiteros.
 NOTD: 3-Recambio de paños vidriados faltantes o rotos.
 NOTE: 4-Recambio o suplementos de chapa en sectores picados o con avance de oxido.
 NOTF: 5-Dos Manos de ANTIOXIDO O CONVERTIDOR. 2 manos de esmalte sintético semimate (color Blanco).

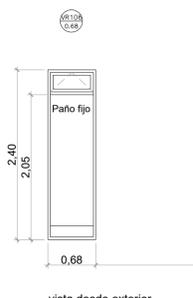

DESIG.: VR107	CANTIDAD: 1	IZQ.: -	DER.: -	Tipo: Ventana
				Apertura: Banderola
				Local: Alojamiento Aduana

NOTA: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR
 NOTB: 1-Provision y colocacion de herrajes nuevos en su totalidad.
 NOTC: 2-Provision y colocacion de nuevos paños mosquiteros.
 NOTD: 3-Recambio de paños vidriados faltantes o rotos.
 NOTE: 4-Recambio o suplementos de chapa en sectores picados o con avance de oxido.
 NOTF: 5-Dos Manos de ANTIOXIDO O CONVERTIDOR. 2 manos de esmalte sintético semimate (color Blanco).

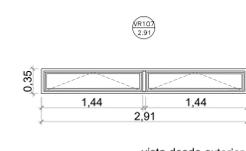



NOTAS: EL PRESENTE PLANO DE NEGATIVO LA CONTRATEA CONFECCIONA LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO QUE DEBERAN SER APROBADOS POR LA D.S. y LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATEA ESTARA EN UN TONO DE AZULADO CON LA SIGUIENTE RESERVA:
 TODAS LAS MEDIDAS Y MARGENES DE VERIFICAR EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
 TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPROBADOS EN OBRA.
 PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION.

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION.

MODIFICACIONES:	REVISION	FECHA	DESCRIPCION

DESIG:	VR108	CANTIDAD:	2	IZQ:	-	Tipo:	Ventana
				Apertura:	-	Apertura:	Corrediza 2 paños - Banderola superior
				DER:	-	Local:	Comedor- Dormitorio Gendarmeria- Planta alta



NOTA: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR
 NOTB: 1-Provision y colocacion de herrajes nuevos en su totalidad.
 NOTC: 2-Provision y colocacion de nuevos paños mosquiteros.
 NOTD: 3-Recambio de paños vidriados faltantes o rotos.
 NOTE: 4-Recambio o suplementos de chapa en sectores picados o con avance de oxido.
 NOTF: 5-Dos Manos de ANTIOXIDO O CONVERTIDOR. 2 manos de esmalte sintético semimate (color Blanco).

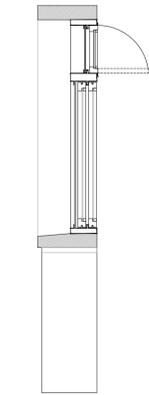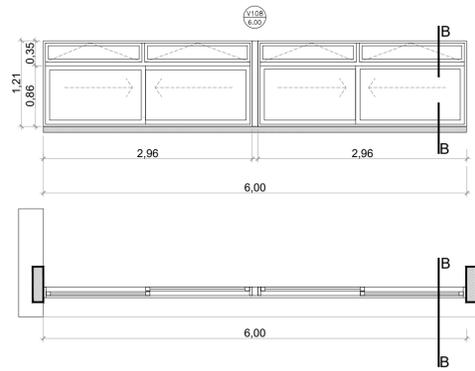

CORTE B-B
DET -ESC. 1:20

DESIG:	VR109	CANTIDAD:	10	IZQ:	-	Tipo:	Ventana de Chapa Doblada
				Apertura:	-	Apertura:	Banderola - paño fijo
				DER:	-	Local:	Oficinas 1º piso - Entretecho Gendarmeria


NOTA: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR
 NOTB: 1-Provision y colocacion de herrajes nuevos en su totalidad.
 NOTC: 2-Provision y colocacion de nuevos paños mosquiteros.
 NOTD: 3-Recambio de paños vidriados faltantes o rotos.
 NOTE: 4-Recambio o suplementos de chapa en sectores picados o con avance de oxido.
 NOTF: 5-Dos Manos de ANTIOXIDO O CONVERTIDOR. 2 manos de esmalte sintético semimate (color Blanco).

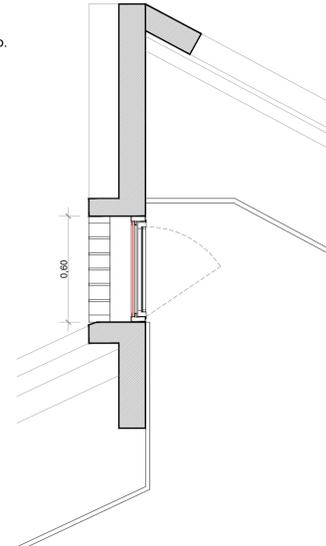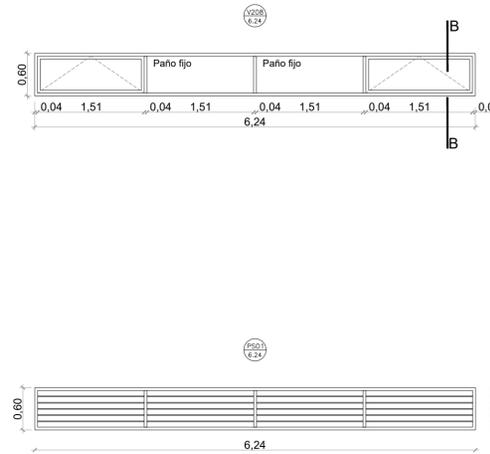

CORTE B-B
DET -ESC. 1:20


DESIG:	VR112	CANTIDAD:	1	IZQ:	-	Tipo:	Ventana
				Apertura:	-	Apertura:	Banderola
				DER:	-	Local:	Circulacion

NOTA: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR
 NOTB: 1-Provision y colocacion de herrajes nuevos en su totalidad.
 NOTC: 2-Provision y colocacion de nuevos paños mosquiteros.
 NOTD: 3-Recambio de paños vidriados faltantes o rotos.
 NOTE: 4-Recambio o suplementos de chapa en sectores picados o con avance de oxido.
 NOTF: 5-Dos Manos de ANTIOXIDO O CONVERTIDOR. 2 manos de esmalte sintético semimate (color Blanco).

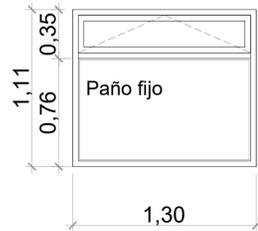

DESIG:	VR113	CANTIDAD:	1	IZQ:	-	Tipo:	Ventana
				Apertura:	-	Apertura:	Banderola
				DER:	-	Local:	Circulacion remate

NOTA: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR
 NOTB: 1-Provision y colocacion de herrajes nuevos en su totalidad.
 NOTC: 2-Provision y colocacion de nuevos paños mosquiteros.
 NOTD: 3-Recambio de paños vidriados faltantes o rotos.
 NOTE: 4-Recambio o suplementos de chapa en sectores picados o con avance de oxido.
 NOTF: 5-Dos Manos de ANTIOXIDO O CONVERTIDOR. 2 manos de esmalte sintético semimate (color Blanco).

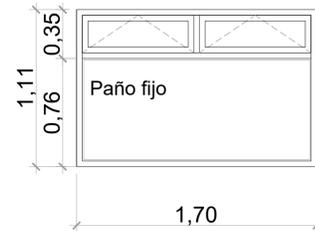

NOTAS: EL PRESENTE PLANO DE DETALLE INDICA LA CONTRATEA CONFECCIONADA LOS PLANOS DE DETALLE DEFINIENDO QUE DEBERAN SER APROBADOS POR LA D.S. Y LA INSPECCION DE OBRAS DEL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARAN EN UN TOPOGRAFICO ASISTIDO POR LA CONTRATISTA.
 TODAS LAS MEDIDAS Y MUESTRA DE VERIFICAR EN OBRAS POR EL CONTRATISTA.
 TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS DEBEN COORDINARSE Y COMPARTIRLOS EN OBRAS.
 PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION.

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION.

MODIFICACIONES:	REVISION	FECHA	DESCRIPCION

DESIG.: PE1	CANTIDAD: 1	IZQ.: -	DER.: -	Tipo: Puerta doble	Apertura: Abrir 2 hojas	Local: ACCESO A COMPANIA ELECTRICA
-------------	-------------	---------	---------	--------------------	-------------------------	------------------------------------

NOTA: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR
 NOTB: 1-Provision y o reparacion de herrajes en su totalidad.
 NOTC: 2-Recambio o suplementos de chapa en sectores picados o con avance de oxido.
 NOTD: 3-Reposicion de vidrios rotos o faltantes
 NOTE: 4-Dos manos de ESMALTE SINTETICO AZUL IDEM EXISTENTE.

NOTA:
TODAS LAS PUERTAS EXISTENTES SE RESTAURARAN Y PINTARAN SEGUN LO INDICADO EN PLANILLA Y PLIEGO.

DESIG.: PE2	CANTIDAD: 1	IZQ.: -	DER.: -	Tipo: Puerta Doble	Apertura: Abrir	Local: TABLERO PRINCIPAL
-------------	-------------	---------	---------	--------------------	-----------------	--------------------------

NOTA: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR
 NOTB: 1-Provision y o reparacion de herrajes en su totalidad.
 NOTC: 2-Recambio o suplementos de chapa en sectores picados o con avance de oxido.
 NOTD: 3-Reposicion de vidrios rotos y o faltantes.
 NOTE: 4-Dos manos de ANTIOXIDO O CONVERTIDOR.
 Dos manos de esmalte sintético semimate.
 (color a definir por la Inspeccion de Obra).

NOTA:
TODAS LAS PUERTAS EXISTENTES SE RESTAURARAN Y PINTARAN SEGUN LO INDICADO EN PLANILLA Y PLIEGO.

DESIG.: PE3	CANTIDAD: 1	IZQ.: -	DER.: -	Tipo: Puerta doble	Apertura: Abrir 2 hojas	Local: DORMITORIO ADJUNA PLANTA BAJA
-------------	-------------	---------	---------	--------------------	-------------------------	--------------------------------------

NOTA: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR
 NOTB: 1-Provision y o reparacion de herrajes en su totalidad
 NOTC: 2-Recambio o suplementos de chapa en sectores picados o con avance de oxido.
 NOTD: 3-Dos manos de ANTIOXIDO O CONVERTIDOR.
 Dos manos de esmalte sintético semimate
 (color a definir por la Inspeccion de Obra).

NOTA:
TODAS LAS PUERTAS EXISTENTES SE RESTAURARAN Y PINTARAN SEGUN LO INDICADO EN PLANILLA Y PLIEGO.

DESIG.: PE4	CANTIDAD: 2	IZQ.: -	DER.: -	Tipo: Puerta Doble	Apertura: Abrir	Local: COMEDOR-DORMITORIO GENDARMERIA PL ALTA
-------------	-------------	---------	---------	--------------------	-----------------	---

NOTA: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR
 NOTA: 1-Provision y o reparacion de herrajes en su totalidad.
 NOTA: 2-Recambio o suplementos de chapa en sectores picados o con avance de oxido.
 NOTA: 3-Dos manos de ANTIOXIDO O CONVERTIDOR.
 Dos manos de esmalte sintético semimate
 (color a definir por la Inspeccion de Obra).

NOTA:
TODOS LOS PORTONES EXISTENTES SE RESTAURARAN Y PINTARAN SEGUN LO INDICADO EN PLANILLA Y PLIEGO.

DESIG.: PE5	CANTIDAD: 1	IZQ.: -	DER.: -	Tipo: Puerta doble	Apertura: Abrir 2 hojas	Local: SUBESTACION TRANSFORMADORA
-------------	-------------	---------	---------	--------------------	-------------------------	-----------------------------------

NOTA: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR
 NOTB: 1-Provision y o reparacion de herrajes en su totalidad.
 NOTC: 2-Recambio o suplementos de chapa en sectores picados o con avance de oxido.
 NOTD: 3-Dos manos de ANTIOXIDO O CONVERTIDOR.
 Dos manos de esmalte sintético semimate.
 (color a definir por la Inspeccion de Obra).

NOTA:
TODAS LAS PUERTAS EXISTENTES SE RESTAURARAN Y PINTARAN SEGUN LO INDICADO EN PLANILLA Y PLIEGO.


NOTAS: EL PRESENTE PLANO SE INDICADO LA CONTRATESTA CONFORMAR LOS PLANOS DE DETALLE DEFINIENDO QUE DEBERAN SER APROBADOS POR LA D.S. y LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATESTA ESTARAN UN TOCO DE ASESORADO CON LA
 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
 TODAS LAS MEDIDAS Y MATERIALES DE VERIFICAR EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
 TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPARTICADOS EN OBRA.

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION


NOTA: EL NIVEL -0.15 DEL PAVIMENTO A CONSTRUIR, INDICADO EN ESTE PLANO, DEBERA CORRESPONDER AL PUNTO MAS ALTO DEL PAVIMENTO EXISTENTE.

MODIFICACIONES:	REVISION	FECHA	DESCRIPCION


DESIG.: P101	CANTIDAD: 2	IZQ.: -	Tipo: Puerta doble Escape
DER.: -	Apertura: Abrir 2 hojas	Local: Acceso Hall Migraciones	
PUERTA SEMI-NEUEVA			
MARCO	CHAPA DOBLADA BWG N° 16 SE MANTIENE EL EXISTENTE VER NOTA		
HOJA	HOJA DOBLE DE CHAPA BWG N°16 BASTIDOR PERIMETRAL DE TUBO Y REFUERZOS HORIZONTALES.		
HERRAJES	3 POMELAS REFORZADAS POR HOJA TIPO BANDEROLA 2 MANIJONES ANTIPANICO INTERIOR. 2 MANIJONES FIJOS EXT. PICAPORTE SIMPLE BALANCIN RECTO EXT.(BRONCE PLATIL).		
VIDRIOS	VIDRIO LAMINADO 3+3. Contravidrio de Aluminio 15x15 ingletado.		
PINTURA	DOS MANOS DE CONVERTIDOR DE OXIDO DOS MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR A DEFINIR		
OBSERVACIONES	El contratista deberá verificar las medidas en obra previamente a la fabricación		

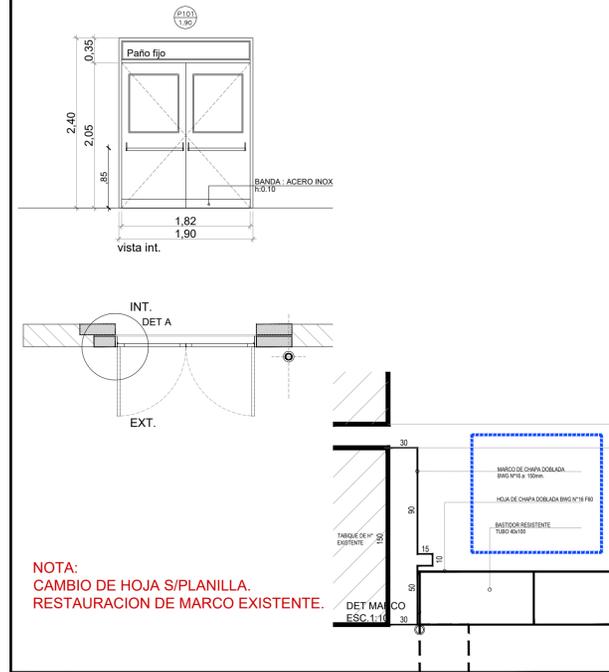


DESIG.: P102	CANTIDAD: 2	IZQ.: -	Tipo: Puerta doble
DER.: -	Apertura: Abrir 2 hojas	Local: Acceso Circulacion	
PUERTA SEMI-NEUEVA			
MARCO	CHAPA DOBLADA BWG N° 16 SE MANTIENE EL EXISTENTE VER NOTA		
HOJA	HOJA DOBLE DE CHAPA BWG N°16 BASTIDOR PERIMETRAL DE TUBO Y REFUERZOS HORIZONTALES.		
HERRAJES	3 POMELAS REFORZADAS POR HOJA TIPO BANDEROLA 2 MANIJONES ANTIPANICO INTERIOR. 2 MANIJONES FIJOS EXT. PICAPORTE SIMPLE BALANCIN RECTO EXT.(BRONCE PLATIL).		
VIDRIOS	VIDRIO LAMINADO 3+3. Contravidrio de Aluminio 15x15 ingletado		
PINTURA	DOS MANOS DE CONVERTIDOR DE OXIDO DOS MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR A DEFINIR		
OBSERVACIONES	El contratista deberá verificar las medidas en obra previamente a la fabricación		

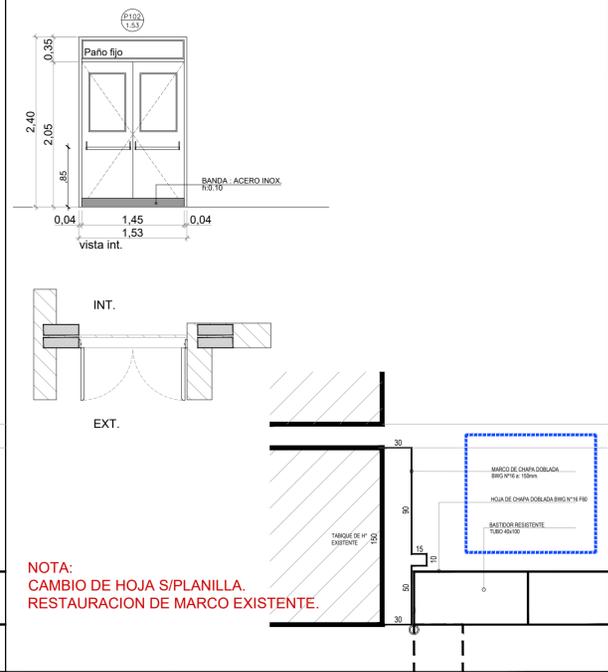


DESIG.: P103	CANTIDAD: 2	IZQ.: -	Tipo: Puerta doble
DER.: -	Apertura: Abrir 2 hojas	Local: Acceso Oficinas Planta Alta	
PUERTA SEMI-NEUEVA			
MARCO	CHAPA DOBLADA BWG N° 16SE MANTIENE EL EXISTENTE VER NOTA		
HOJA	HOJA CIEGA DE DOBLE CHAPA BWG N°16 BASTIDOR PERIMETRAL DE TUBO Y REFUERZOS HORIZONTALES.		
HERRAJES	3 POMELAS REFORZADAS POR HOJA TIPO BANDEROLA. MANIJON ANTIPANICO INT.MANIJON FIJO EXT. PICAPORTE DOBLE BALANCIN RECTO (BRONCE PLATIL)		
VIDRIOS	LAMINADO 3+3		
PINTURA	DOS MANOS DE CONVERTIDOR DE OXIDO DOS MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR A DEFINIR		
OBSERVACIONES	El contratista deberá verificar las medidas en obra previamente a la fabricación		

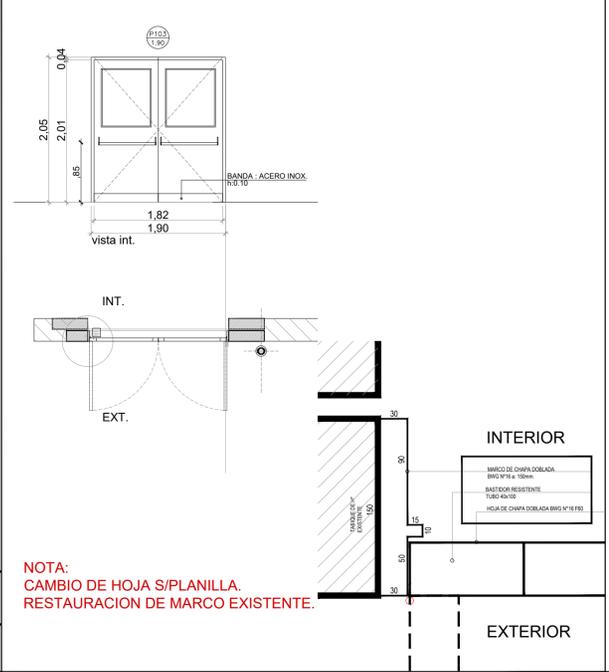


DESIG.: P104	CANTIDAD: 1	IZQ.: -	Tipo: Puerta doble
DER.: -	Apertura: Abrir 2 hojas	Local: Circulacion Semicubierta Planta Alta	
PUERTA SEMI-NEUEVA			
MARCO	CHAPA DOBLADA BWG N° 16 SE MANTIENE EL EXISTENTE VER NOTA		
HOJA	HOJA DOBLE DE CHAPA BWG N°16 BASTIDOR PERIMETRAL DE TUBO Y REFUERZOS HORIZONTALES.		
HERRAJES	3 POMELAS REFORZADAS POR HOJA TIPO BANDEROLA 2 MANIJONES ANTIPANICO INT. 2 MANIJONES FIJOS EXT. PICAPORTE SIMPLE BALANCIN RECTO (BRONCE PLATIL)		
VIDRIOS	VIDRIO LAMINADO 3+3 - contravidrio de Aluminio 15x15 ingletado		
PINTURA	DOS MANOS DE CONVERTIDOR DE OXIDO DOS MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR A DEFINIR		
OBSERVACIONES	El contratista deberá verificar las medidas en obra previamente a la fabricación		

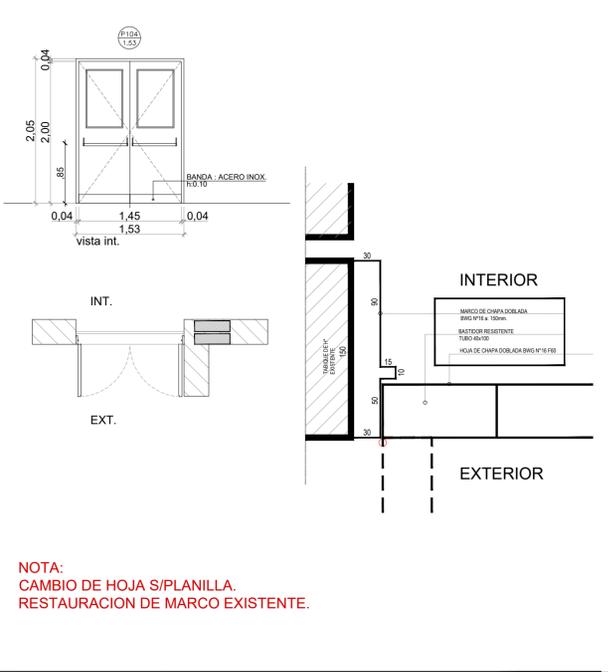


DESIG.: P106-206	CANTIDAD: 4-1-1	IZQ.: -	Tipo: Puerta
DER.: -	Apertura: Abrir	Local: Sanitarios Planta Baja E1 - E2	
P106/206=PUERTAS SEMI-NEUEVAS cant.:4-1 - P206*=PUERTA NUEVA Cant.:1			
MARCO	CHAPA DOBLADA BWG N° 16 - EN PUERTA SEMI-NEUEVA SE MANTIENE EL MARCO EXISTENTE		
HOJA	HOJA CIEGA DE CHAPA DOBLADA BWG N°16 CON BASTIDOR PERIMETRAL EN TUBO Y REFUERZOS HORIZONTALES.		
HERRAJES	3 POMELAS REFORZADAS POR HOJA PICAPORTE DOBLE BALANCIN POMO (BRONCE PLATIL). CERRADURA DE SEGURIDAD.		
VIDRIOS	PAÑO FIJO SUPERIOR, VIDRIO LAMINADO 3+3		
PINTURA	DOS MANOS DE CONVERTIDOR DE OXIDO DOS MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR A DEFINIR		
OBSERVACIONES	El contratista deberá verificar las medidas en obra previamente a la fabricación		

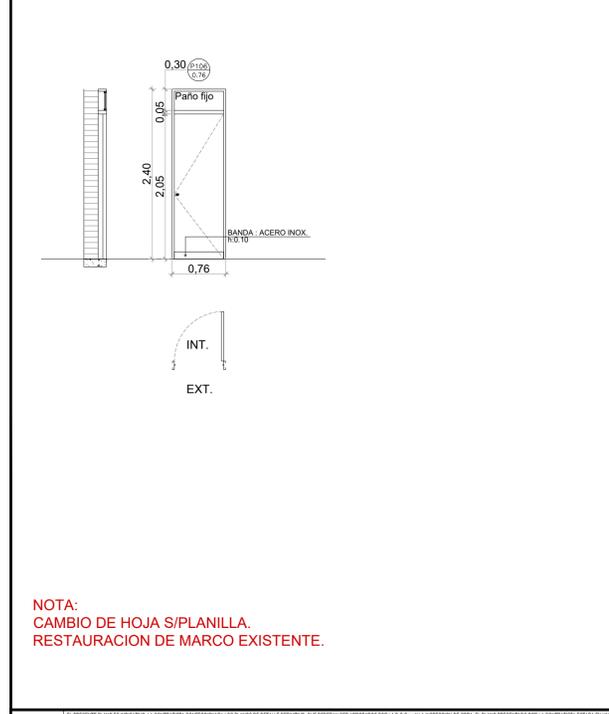

DESIG.: P107	CANTIDAD: 2	IZQ.: -	Tipo: Puerta
DER.: -	Apertura: Abrir	Local: Sanitario Discapacitado	
PUERTA SEMI-NEUEVA			
MARCO	CHAPA DOBLADA BWG N° 16 SE MANTIENE EL EXISTENTE VER NOTA		
HOJA	HOJA CIEGA DE CHAPA DOBLADA BWG N°16 .CON BASTIDOR PERIMETRAL Y REFUERZOS HORIZONTALES TUBO EST.		
HERRAJES	3 POMELAS REFORZADAS POR HOJA PICAPORTE DOBLE BALANCIN POMO (BRONCE PLATIL). CERRADURA DE SEGURIDAD		
VIDRIOS	PAÑO FIJO SUPERIOR, VIDRIO LAMINADO 3+3		
PINTURA	DOS MANOS DE CONVERTIDOR DE OXIDO DOS MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR A DEFINIR		
OBSERVACIONES	El contratista deberá verificar las medidas en obra previamente a la fabricación		

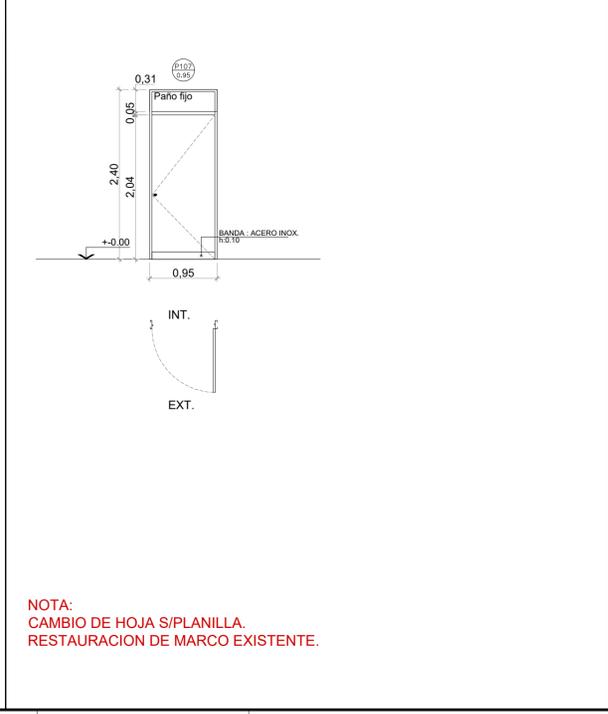


DESIG.: P108	CANTIDAD: 4	IZQ.: -	Tipo: Puerta
DER.: -	Apertura: Abrir	Local: Sanitario Planta alta	
PUERTA SEMI-NEUEVA			
MARCO	CHAPA DOBLADA BWG N° 16 SE MANTIENE EL EXISTENTE VER NOTA		
HOJA	HOJA DE DOBLE CHAPA DOBLADA BWG N°16 CON BASTIDOR PERIMETRAL EN TUBO Y REFUERZOS HORIZONTALES.		
HERRAJES	3 POMELAS REFORZADAS POR HOJA PICAPORTE DOBLE BALANCIN RECTO (BRONCE PLATIL).CERRADURA DE SEGURIDAD		
VIDRIOS	PAÑO FIJO SUPERIOR, VIDRIO LAMINADO 3+3		
PINTURA	DOS MANOS DE CONVERTIDOR DE OXIDO DOS MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR A DEFINIR		
OBSERVACIONES	El contratista deberá verificar las medidas en obra previamente a la fabricación		

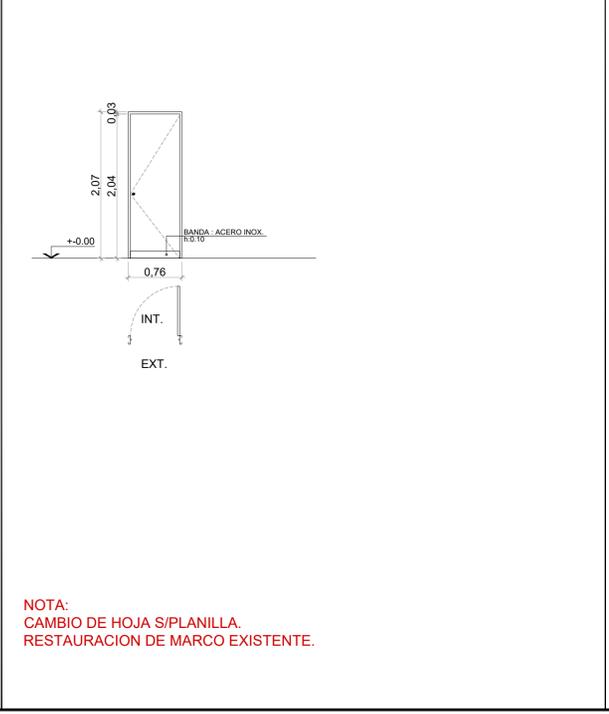

DESIG.: P110	CANTIDAD: 4	IZQ.: -	Tipo: Puerta doble
DER.: -	Apertura: Abrir 2 hojas	Local: Placard interno sanitario	
PUERTA SEMI-NEUEVA			
MARCO	CHAPA DOBLADA BWG N° 16 SE MANTIENE EL EXISTENTE VER NOTA		
HOJA	HOJA DE MADERA BASTIDOR RESISTENTE DE CEDRO.CELOSIA DE MADERA.TAPACANTO DE MADERA IMACIZA		
HERRAJES	3 POMELAS REFORZADAS POR HOJA TIPO BANDEROLA PICAPORTE DOBLE BALANCIN POMO MOD.		
VIDRIOS			
PINTURA	DOS MANOS DE CONVERTIDOR DE OXIDO DOS MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR A DEFINIR		
OBSERVACIONES	El contratista deberá verificar las medidas en obra previamente a la fabricación		



NOTA:
EDIFICIO E2. P210 CANT:1
EDIFICIO E3. P310 CANT: 1

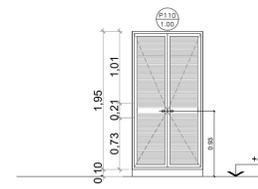

NOTAS:
EL PRESENTE PLANO DE DETALLE DEBE SER VERIFICADO POR EL CONTRATISTA CON LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO QUE DEBERAN SER APROBADOS POR LA D.D. Y LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN TOTALES ACUERDO CON LA MEMORIA DESCRIPTIVA.
TODAS LAS MEDIDAS Y MANEJOS DE VERIFICAR EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS DEBEN COORDINARSE Y COMPATIBILIZARSE EN OBRA.
PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION.

REVISION	FECHA	DESCRIPCION


Obra: Proyecto de Renovación y modernización del Centro de Frontera	CNCORDIA - SALTO	Plano N°
Plano: PLANILLA DE CARPINTERIAS SEMI-NEUEVAS E1-E2-E3		PC.05
Fecha: 2021	Eq. de Proyecto:	Dibujó: Revisó: Escala: 1:50

DESIG.: V101	CANTIDAD: 1	IZQ.: -	Tip: Ventana
DER.: -	Apertura: Paño fijo inf - banderola sup.	Local: E1 Circulación Planta baja	
MARCO	ALUMINIO COLOR BLANCO LINEA MODENA. ancho de marco: 60mm		
HOJA	ALUMINIO COLOR BLANCO LINEA MODENA.		
HERRAJES	1 HOJA DESPLAZABLE DE ABRIR HACIA EL EXTERIOR. BISAGRAS A FRICCIÓN LATERALES CON LIMITADOR DE APERTURA. ALDABA CENTRAL. CÁMARA COMPENSADORA DE PRESIONES CON BURLETES DE EPDM.		
VIDRIOS	PAÑO SUPERIOR: VIDRIO LAMINADO 3+3 PAÑO INF: VIDRIO LAMINADO 5+5		
PINTURA			
OBSERVACIONES	El contratista deberá verificar las medidas en obra previamente a la fabricación		


DESIG.: V102	CANTIDAD: 1	IZQ.: -	Tip: Ventana
DER.: -	Apertura: Paño fijo - banderola superior	Local: E1 Circulación planta baja	
MARCO	ALUMINIO COLOR BLANCO LINEA MODENA. ancho de marco: 60mm		
HOJA	ALUMINIO COLOR BLANCO LINEA MODENA A30NEW.		
HERRAJES	1 HOJA DESPLAZABLE DE ABRIR HACIA EL EXT. BISAGRAS A FRICCIÓN LATERALES CON LIMITADOR DE APERTURA. ALDABA CENTRAL. CÁMARA COMPENSADORA DE PRESIONES CON BURLETES DE EPDM.		
VIDRIOS	PAÑO SUPERIOR: VIDRIO LAMINADO 3+3 PAÑO INF: VIDRIO LAMINADO 5+5		
PINTURA			
OBSERVACIONES	El contratista deberá verificar las medidas en obra previamente a la fabricación		

DESIG.: V104	CANTIDAD: 4	IZQ.: -	Tip: Ventana de Chapa
DER.: -	Apertura: Banderola - paño fijo	Local: E1 Nucleo Sanitario	
MARCO	CHAPA DOBLADA BWG N° 16		
HOJA	HOJA CHAPA BWG N°16. PARANTE CENTRAL - TUBO EST: 40x80 (esp de pared 2.5mm). MOSQUITERO FLUJO EXT.		
HERRAJES	2 POMELAS REFORZADAS POR HOJA TIPO BANDEROLA ACCIONAMIENTO: CHINGOLO DE BRONCE PLATIL - RETEN: TIJERA DE ACERO.		
VIDRIOS	VIDRIO LAMINADO 3+3 - CONTRAVIDRIO DE AL: 10x10 atornillado (colocacion a inglete)		
PINTURA	DOS MANOS DE CONVERTIDOR DE OXIDO DOS MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR A DEFINIR		
OBSERVACIONES	El contratista deberá verificar las medidas en obra previamente a la fabricación		


DESIG.: V107	CANTIDAD: 2	IZQ.: 1	Tip: Ventana
DER.: 1	Apertura: Corrediza 2 HOJAS	Local: E1 Circulación frente a S' PUBLICO	
MARCO	ALUMINIO COLOR NATURAL LINEA MODENA ancho de marco: 60mm		
HOJA	ALUMINIO COLOR NATURAL - 1 PAÑO CORREDIZO - 1 PAÑO FIJO LINEA MODENA		
HERRAJES	RUEDAS INFERIORES REGULABLES INFERIORES CIERRES LATERALES SIMPLES. DOBLE CONTACTO C/ FELPAS POLIPROPILENO Y CAJA DE AGUA.		
VIDRIOS	PAÑO SUPERIOR: VIDRIO LAMINADO 3+3 PAÑO INF: VIDRIO LAMINADO 5+5		
PINTURA			
OBSERVACIONES	El contratista deberá verificar las medidas en obra previamente a la fabricación		

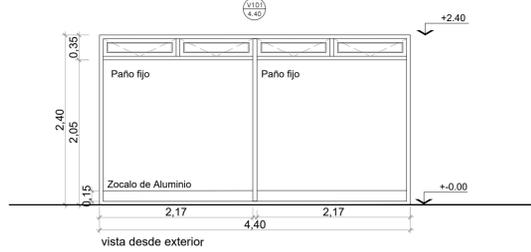


vista desde exterior
CIRCULACION

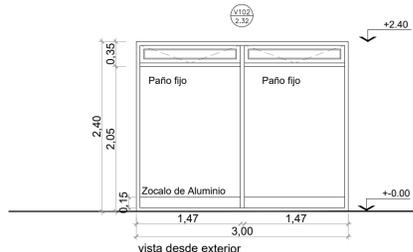

vista desde exterior
CIRCULACION

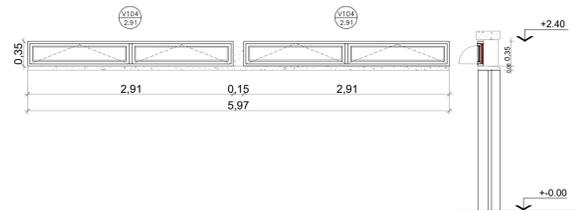


vista desde exterior

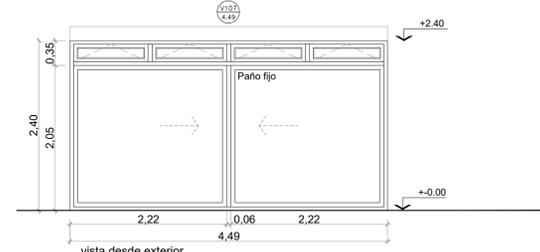


vista desde exterior
CIRCULACION

INT.
EXT.

DESIG.: V108	CANTIDAD: 4	IZQ.: -	Tip: Ventana Aluminio
DER.: -	Apertura: Paño Fijo - banderola superior	Local: E1 Hall Circulo Migratorio	
MARCO	ALUMINIO COLOR BLANCO LINEA MODENA. ancho de marco: 60mm		
HOJA	ALUMINIO COLOR BLANCO LINEA MODENA - PAÑO FIJO: INFERIOR - PAÑO SUPERIOR: BANDEROLA		
HERRAJES	2 POMELAS REFORZADAS POR HOJA (BANDEROLA).		
VIDRIOS	PAÑO SUPERIOR: DVH (28a 34mmc/adaptador). PAÑO INFERIOR: DVH (28 a34mmc/adaptador)		
PINTURA			
OBSERVACIONES	El contratista deberá verificar las medidas en obra previamente a la fabricación		

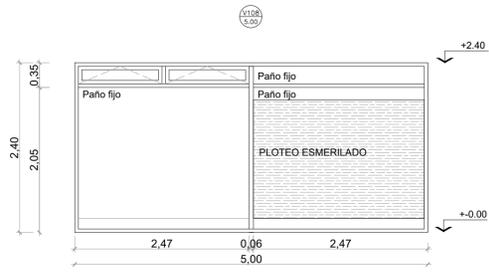


vista desde exterior



EXT.
INT. HALL PUBLICO MIGRACIONES

DESIG.: PV106	CANTIDAD: 4	IZQ.: -	Tip: Ventana Aluminio
DER.: -	Apertura: Paño Fijo - Banderola superior	Local: E1 Hall Circulo Migratorio	
MARCO	ALUMINIO COLOR BLANCO LINEA MODENA A30NEW. ancho de marco: 60mm		
HOJA	ALUMINIO COLOR BLANCO LINEA MODENA A30NEW. PAÑO FIJO: INFERIOR - PAÑO SUPERIOR: BANDEROLA		
HERRAJES	3 POMELAS REFORZADAS POR HOJA (BANDEROLA).		
VIDRIOS	PAÑO SUPERIOR: DVH (28a 34mmc/adaptador). PAÑO INFERIOR: DVH (28 a34mmc/adaptador)		
PINTURA			
OBSERVACIONES	El contratista deberá verificar las medidas en obra previamente a la fabricación.		

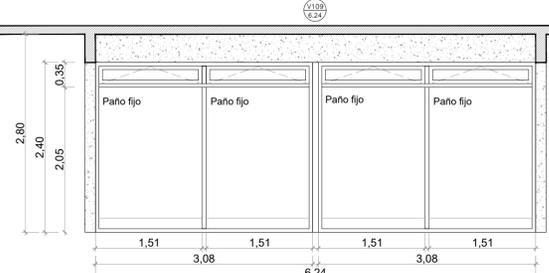


vista desde interior de local



EXT.
INT. HALL PUBLICO MIGRACIONES

DESIG.: PV105	CANTIDAD: 4	IZQ.: 2	Tip: Carpinteria Integral
DER.: 2	Apertura: Corrediza Automatica	Local: E1 Hall Migratorio	
MARCO	ALUMINIO COLOR BLANCO LINEA MODENA. ancho de marco: 60mm		
HOJA	ALUMINIO COLOR BLANCO LINEA MODENA A30NEW. - PAÑO FIJO: INFERIOR - PAÑO SUPERIOR: FIJO		
HERRAJES			
VIDRIOS	DVH ESP 28a 34mm		
PINTURA			
OBSERVACIONES	El contratista deberá verificar las medidas en obra previamente a la fabricación. CENEFA SUPERIOR PARA OCULTAR MECANISMO. CHAPA DOBLADA BWG N° 16 - 2 MANOS DE CONVERTIDOR DE OXIDO - 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR A DEFINIR.		

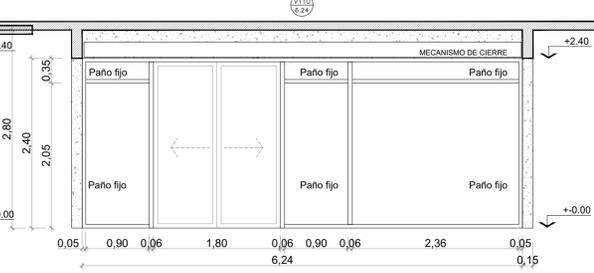


vista desde interior de local



EXT.
INT. HALL PUBLICO MIGRACIONES

DESIG.: V116	CANTIDAD: 2	IZQ.: -	Tip: Ventana
DER.: -	Apertura: Banderola	Local: E1 Sanitario Discapitados	
MARCO	CHAPA DOBLADA BWG N° 16		
HOJA	HOJA CHAPA DOBLADA BWG N°16		
HERRAJES	2 POMELAS REFORZADAS POR HOJA (BANDEROLA) MOSQUITERO FLUJO EXT.		
VIDRIOS	VIDRIO LAMINADO 3+3		
PINTURA	DOS MANOS DE CONVERTIDOR DE OXIDO DOS MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR A DEFINIR		
OBSERVACIONES	El contratista deberá verificar las medidas en obra previamente a la fabricación		

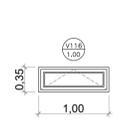

vista desde exterior

NOTAS: EL PRESENTE PLANO DE NEGOCIO LA CONTRATESTA CONFIRMA LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO QUE DEBERAN SER APROBADOS POR LA D.D. Y LA INSPECCION DE OBRAS. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATESTA ESTARA EN UN TODO EL CASO CON LA RESPONSABILIDAD DEL DISEÑO. TODAS LAS MEDIDAS Y MATERIALES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS DEBEN COORDINARSE CON LOS PLANOS DE OBRAS.


NOTA: EL NIVEL -0.15 DEL PAVIMENTO A CONSTRUIR, INDICADO EN ESTE PLANO, DEBERA CORRESPONDER AL PUNTO MAS ALTO DEL PAVIMENTO EXISTENTE.

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION.

MODIFICACIONES:	REVISION	FECHA	DESCRIPCION


DESIG.: FT1	CANTIDAD: 7	IZQ.: -	TIPO: Frente de tabiquería
DER.: Sanitarios Retretes - E1 PB y PA	Apertura: Abrir	Local: Sanitarios Retretes - E1 PB y PA	

SISTEMA AUTOPORTANTE P/ DIVISORES SANITARIOS
 PLACA KOMPAK ESP: 10mm
 HERRAJES DE FIJACION Y MOVIMIENTO.
 8BISAGRAS TIPO SELF CLOSING)
 CERRADURA DE ACERO INOX. LIBRE - OCUPADO
 SOPORTE DE PARED/ PLACA CROMADA.
 COLOR COD.5525 (ROJO)

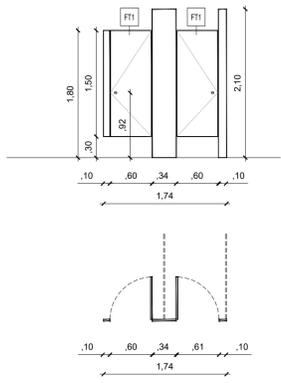


DESIG.: FT2	CANTIDAD: 16	IZQ.: -	TIPO: Divisiones Laterales
DER.: Sanitarios Retretes - E1 PB y PA	Apertura: Fijo	Local: Sanitarios Retretes - E1 PB y PA	

SISTEMA AUTOPORTANTE P/ DIVISORES SANITARIOS
 PLACA KOMPAK ESP: 10mm
 HERRAJES DE FIJACION Y MOVIMIENTO.
 8BISAGRAS TIPO SELF CLOSING)
 CERRADURA DE ACERO INOX. LIBRE - OCUPADO
 SOPORTE DE PARED/ PLACA CROMADA.
 COLOR COD.5525 (ROJO)

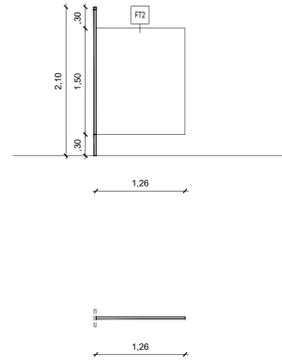


DESIG.: FT3	CANTIDAD: 2	IZQ.: 1	TIPO: Frente de Tabiquería
DER.: Sanitarios Personal E2 - PB	Apertura: Abrir	Local: Sanitarios Personal E2 - PB	

SISTEMA AUTOPORTANTE P/ DIVISORES SANITARIOS
 PLACA KOMPAK ESP: 10mm
 HERRAJES DE FIJACION Y MOVIMIENTO.
 8BISAGRAS TIPO SELF CLOSING)
 CERRADURA DE ACERO INOX. LIBRE - OCUPADO
 SOPORTE DE PARED/ PLACA CROMADA.
 COLOR COD.5525 (ROJO)

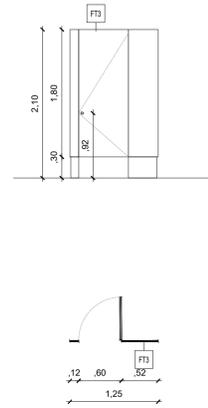


DESIG.: FT4	CANTIDAD: 6	IZQ.: -	TIPO: DIVISION DE MINIGORRIS
DER.: SANITARIOS	APERTURA: Abrir	LOCAL: SANITARIOS	

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
 PLACA KOMPAK ESP: 10mm doble
 CANTOS: PERFLERIA DE ALUMINIO
 COLOR : 5525 (ROJO)
 E1= 4 unidades
 E2= 1 unidad
 E3= 1 unidad

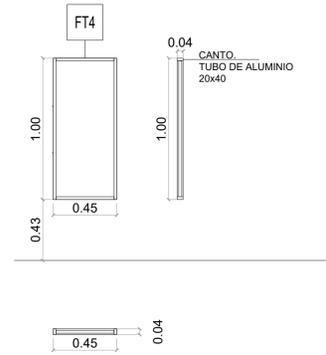

DESIG.: FT5	CANTIDAD: 1	IZQ.: -	TIPO: Frente de Tabiquería
DER.: Sanitarios Personal Migraciones (planta alta) - E1	Apertura: Abrir	Local: Sanitarios Personal Migraciones (planta alta) - E1	


SISTEMA AUTOPORTANTE P/ DIVISORES SANITARIOS
 PLACA KOMPAK ESP: 10mm
 HERRAJES DE FIJACION Y MOVIMIENTO.
 8BISAGRAS TIPO SELF CLOSING)
 CERRADURA DE ACERO INOX. LIBRE - OCUPADO
 SOPORTE DE PARED/ PLACA CROMADA.
 COLOR COD.5525 (ROJO)

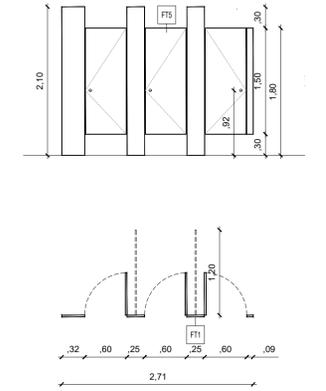


NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA .NO APTO PARA CONSTRUIR

DESIG.: TA	CANTIDAD: 4	IZQ.: -	TIPO: Frente de tabiquería de Oficinas
DER.: Oficinas E1	Apertura: Fijo	Local: Oficinas E1	


REFERENCIAS:
 PANEL MELAMINA ESP: 18mm NEGRO SOFT
 PLACA MED: 2.60x1.83

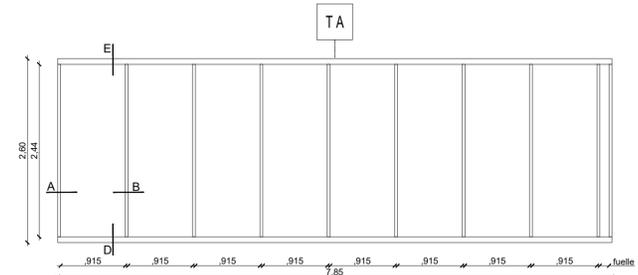

VISTA ESTRUCTURA


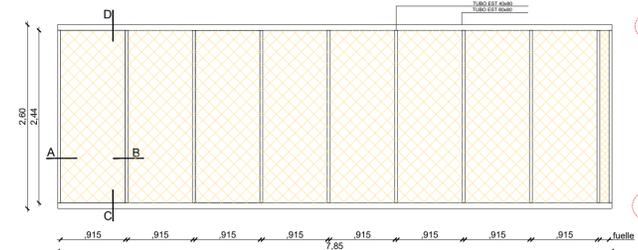


VISTA C/PANELES

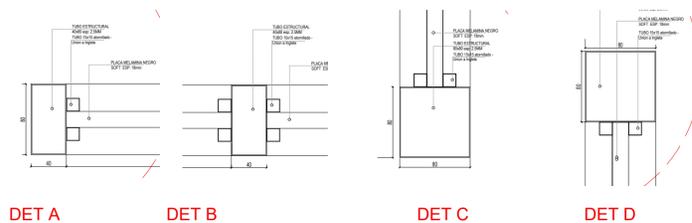


DESIG.: TA*	CANTIDAD: 2	IZQ.: -	TIPO: Frente de tabiquería de Oficinas - recinto Equipo de A/A*
DER.: Oficinas E1	Apertura: Fijo	Local: Oficinas E1	

NOTA: **TA * MED:8.35**
DOBLE PLACA + AISLACION ACUSTICA
UBICACION: RECINTO EQUIPOS DE A°A°
 REFERENCIAS:
 PANEL MELAMINA ESP: 18mm (AMBAS CARAS)
 COLOR: NEGRO SOFT.
 AISLACION ACUSTICA: LANA DE VIDRIO 50kg/m3
 PLACA MED: 2.60x1.83

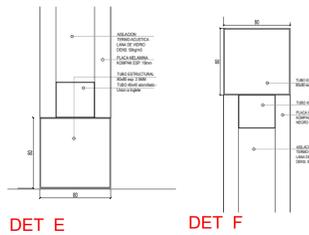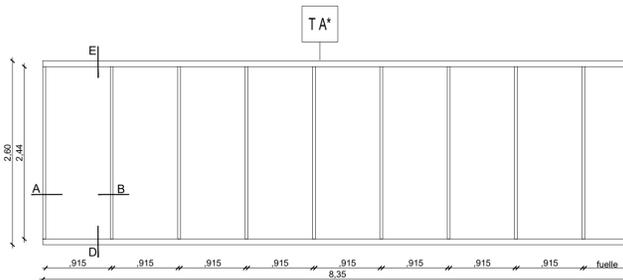


DESIG.: TB	CANTIDAD: 3	IZQ.: -	TIPO: Frente de tabiquería de Oficinas
DER.: Oficinas E1	Apertura: Fijo	Local: Oficinas E1	

REFERENCIAS:
 PANEL MELAMINA ESP: 18mm NEGRO SOFT
 PLACA MED: 2.60x1.83

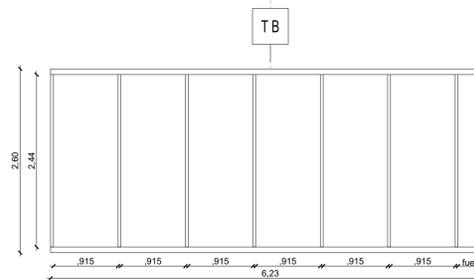

DESIG.: TC	CANTIDAD: 2	IZQ.: 1	TIPO: Frente de tabiquería de Oficinas
DER.: Oficinas E1	Apertura: Abrir	Local: Oficinas E1	

REFERENCIAS:
 PANEL MELAMINA ESP: 18mm NEGRO SOFT
 PLACA MED: 2.60x1.83

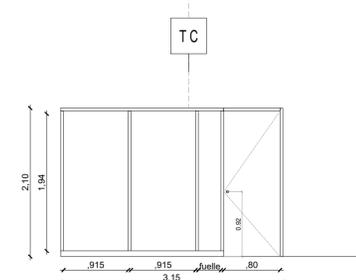

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA .NO APTO PARA CONSTRUIR

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA DEBERA CONFECCIONAR LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO QUE DEBERAN SER APROBADOS POR LA D.S. Y LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TOPOGRAFICO. TODAS LAS MEDIDAS Y MATERIALES DE VERIFICAR EN OBRA POR EL CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPARTICADOS EN OBRA. PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION.

MODIFICACIONES:	REVISION	FECHA	DESCRIPCION